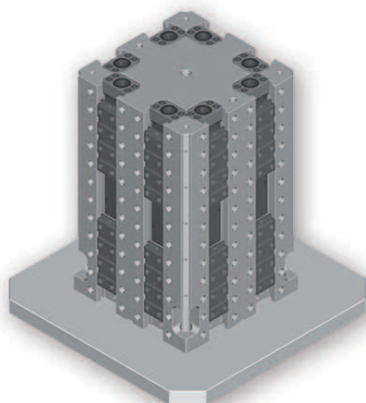


Dimensioni mm / Dimension mm



Art. 842

Cubo con morse FMS senza ganasce
per il bloccaggio di **16 pezzi**

Cube with FMS vises without jaws for
16 pcs clamping

**Art. Pag.**

822	5.46
829	5.44
830	
840	8.20
850B	5.54
850C	

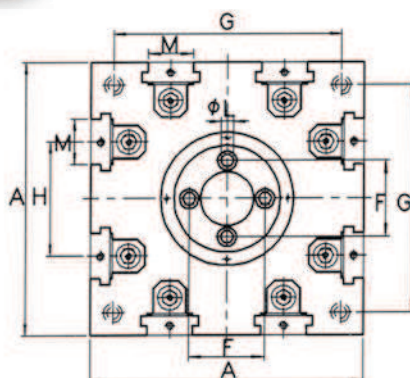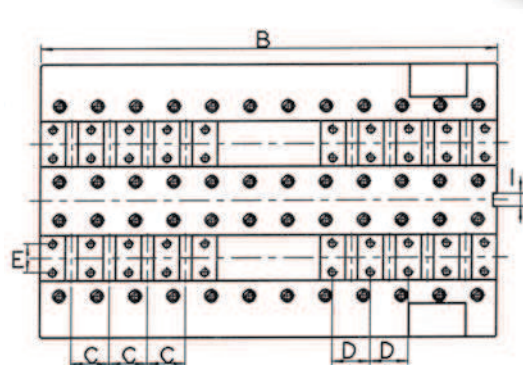

A $\pm 0,02$	360
B	600
C $\pm 0,02$	50
D $\pm 0,02$	50
E $\pm 0,02$	38
F $\pm 0,02$	100
G $\pm 0,02$	300
H	150
I $H7$	16
L $F7$	16
M	61
N $\pm 0,02$	-

Ghisa kg Cast iron	406
Cod.	5.84.23600

Ogni cubo è fornito di 8 set completi
di tutti i particolari interni di una
morsa FMS (pag. 5-21) e di 2 coppie
di tasselli di posizionamento

Each cube is supplied of 8 sets of all
FMS vise components (pag. 5-21)
and 2 pair of key nuts.

Art. 842A

Una slitta completa (**Art. 822 + Art. 829 + Art. 830**)
One complete slide (**Art. 822 + Art. 829 + Art. 830**)


Cod. 5.84.2A360

Dimensioni mm / Dimension mm



Art. 843

Cubo con morse FMS completo di
ganasce standard per il bloccaggio
di 16 pezzi. (Vedi dettagli a pag. 8.23)

Cube with FMS vises and standard
jaws for 16 pcs clamping.
(See details pag. 8.23)

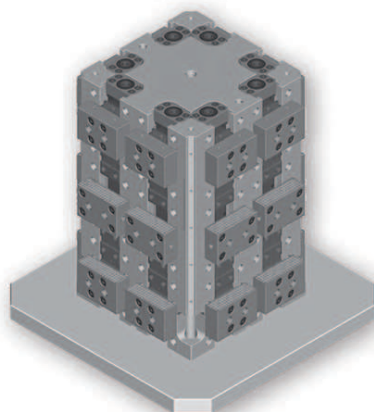**Art. Pag.**

810	5.50
822	5.46
829	5.44
830	
840	8.20
845	8.24
850B	5.54
850C	

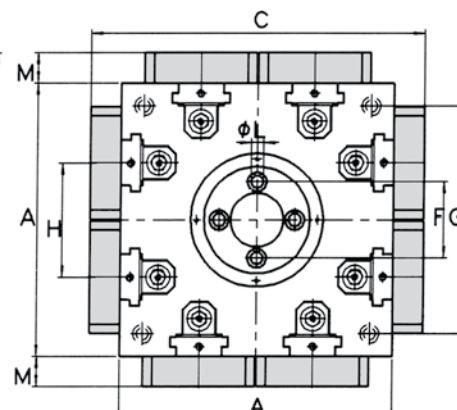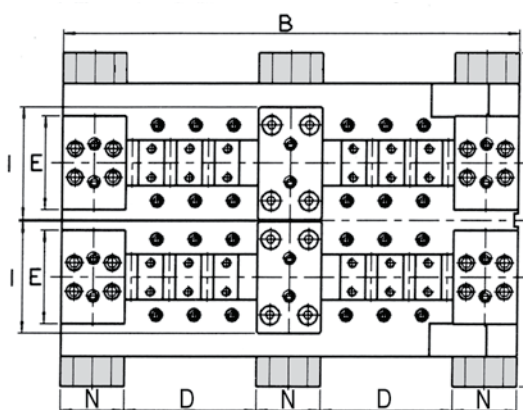

A $\pm 0,02$	360
B	600
C $\pm 0,02$	440
D $\pm 0,02$	174
E $\pm 0,02$	124
F $\pm 0,02$	100
G $\pm 0,02$	300
H	150
I $H7$	148
L $F7$	16
M	40
N $\pm 0,02$	84

Ghisa kg Cast iron	454
Cod.	5.84.33600

Ogni cubo è completo di 8 ganasce
fisse (Art.845) e 16 ganasce mobili
(Art. 810), 1 chiave a pipa, tasselli di
posizionamento e 16 arresti laterali.

Each cube is supplied of 8 fixed jaw
(Art. 845) and 16 movable jaw (Art.
810), 1 box wrench, one pair of key
nuts and 16 workstop.